

<b>INFO'FLASH</b>	
C5IW0FQ0 : Version 2 vom 17/02/2010	Ersetzt Dokument vom 15/02/2010
FÜR : 207 UND COUPE CABRIOLET 2-TUERER	
<b>AUSWIRKUNG KUNDE :</b>	<b>GERÄUSCH ODER KLAPPGERÄUSCH IM HINTEREN BEREICH DES DACHS</b>
<b>BEGLEITUMSTÄNDE :</b>	<b>FAHRZEUG IN COUPÉ-STELLUNG : BEIM FAHREN ODER AUF SCHLECHTER FAHRBAHN</b>

## **1. URSACHE**

Dach.

## **2. KUNDENDIENSTEINGRIFF**

Einbau von 2 Unterlegscheiben unter dem Zentrierslift.

### **2.1. Erforderliche Teile**

2 Scheiben (ET-Nummer 6949 44).

### **2.2. Arbeiten**

Fahrzeug in Coupé-Stellung bringen.

Abnehmen :

- Die Verkleidung des Klappdachs
- Die obere Verkleidung der Heckscheibe

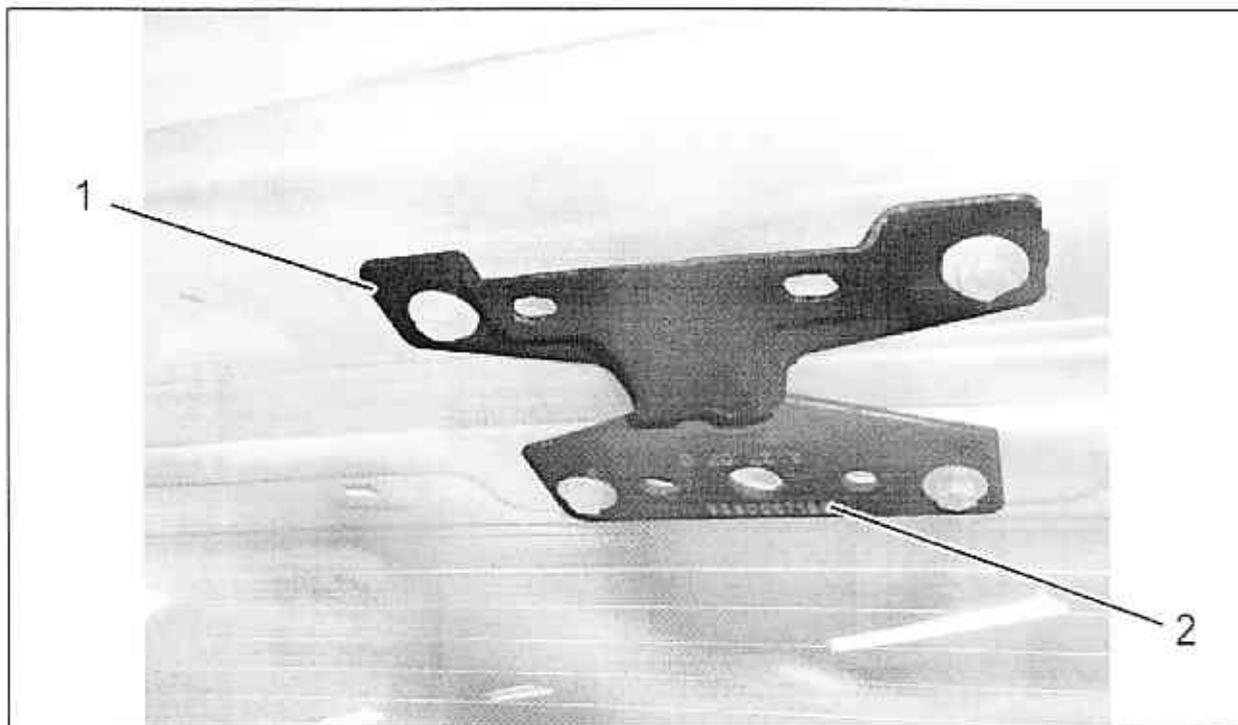


Abb. : C5IQ013D

Abnehmen : Zentrierwerkzeug (2).

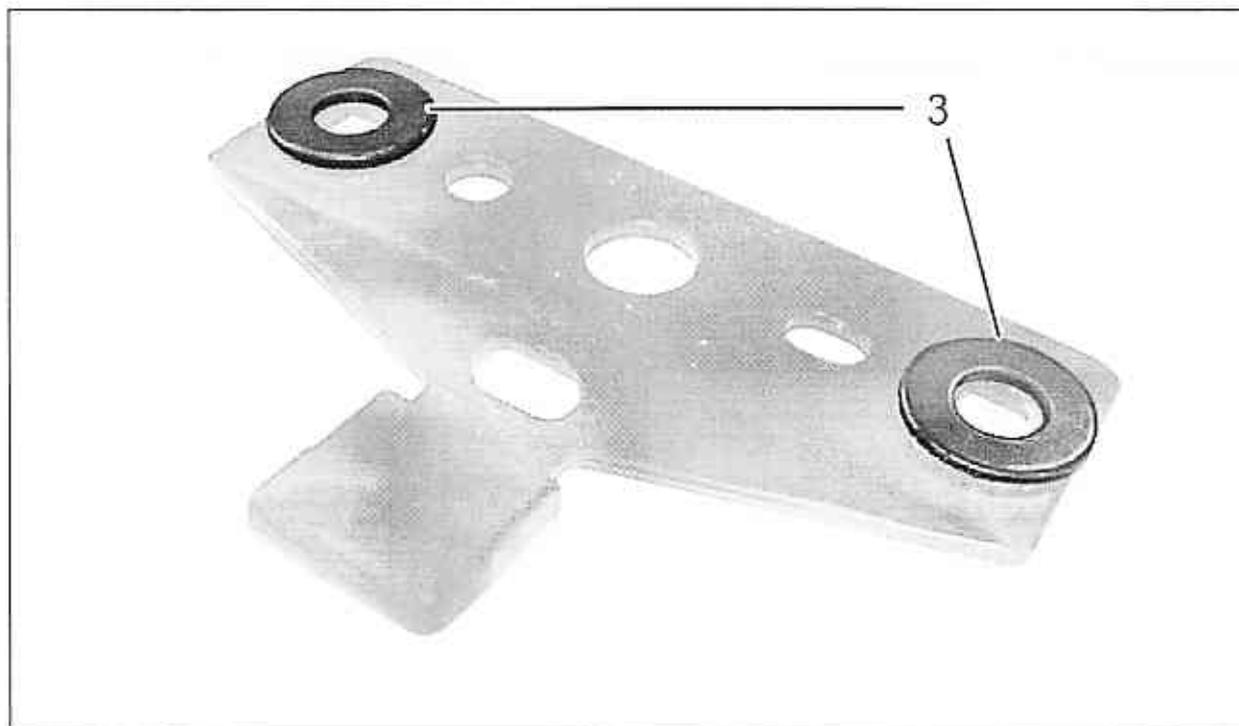


Abb. : C5IQ014D

Anbringen : Scheiben (3).

Zentrierwerkzeug (2) wieder einbauen.

Position der Zentriervorrichtung (2) und der Zentrierführung (1) prüfen.

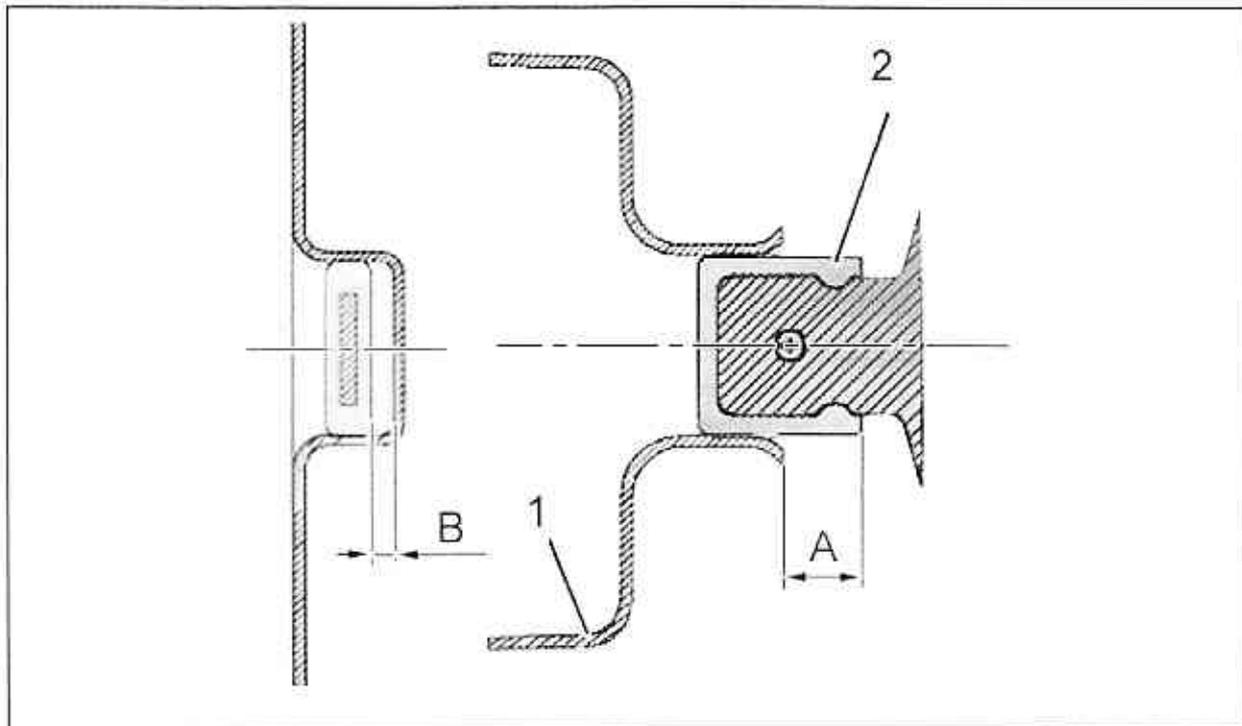


Abb. : C5IQ019D

Nachdem die Zentriervorrichtung wieder in Position gebracht worden ist : Die Maße der Positionen "A" und "B" überprüfen :

- "A" = 15 mm
- "B" unter oder gleich 5 mm

Wenn "B" über 5 mm : 4 Unterlegscheiben statt 2 einsetzen.

Wenn "A" nicht gleich 15 mm : Zentriervorrichtung (2) erneut in Position bringen.

Einbauen :

- Die Verkleidung des Klappdachs
- Die obere Verkleidung der Heckscheibe

### 2.3. Arbeitszeit(en)

FAKTURIERWERT : 0.30H.

Arbeits-Code : 99501A.

**HINWEIS** : Für jeden Wiederholungsfall nach Anwendung dieser Information eine Qualitätsmeldung übermitteln